

Этапы укладки покрытия

Что необходимо для укладки:

1. Скипидар или праймер
2. Ведро (10 литров)
3. Ракля
4. Строительный валик
5. Гладилка 2 шт.
6. Перчатки

Подготовка поверхности

1. **Очистка основания:**

Тщательно очистите основание от пыли, грязи, жира, масляных пятен и других загрязнений. Убедитесь, что поверхность сухая и ровная. Уберите любые неровности и заделайте трещины.

2. **Грунтовка поверхности:**

Нанесите грунт (или праймер) на подготовленное основание с помощью строительного валика. Грунт можно сделать из скипидара и полиуретанового клея, смешанного в равных пропорциях. Грунтование обеспечит лучшее сцепление покрытия с основанием. Оставьте до полного высыхания (обычно 1-2 часа).

Приготовление смеси

1. **Подготовка инструмента:**

Возьмите ведро объемом 10 литров, раклю, гладилки. Убедитесь, что все инструменты чистые и готовы к работе.

2. **Смешивание компонентов:**

В ведро высыпьте цветную резиновую крошку. Добавьте полиуретановый клей. Рекомендуем замешивать столько смеси, сколько хватит для нанесения на 1,5-2 м² в зависимости от толщины покрытия. Тщательно перемешайте смесь до однородного состояния. Допускается перемешивать как ручным способом, так и дрелью с насадкой.

Укладка покрытия

1. **Нанесение смеси:**

Распределите смесь по поверхности с помощью ракли. Постарайтесь сделать слой равномерным по всей площади.

2. **Выравнивание поверхности:**

Используйте гладилки для выравнивания поверхности. Начните с одной стороны и продвигайтесь к другой, разглаживая смесь и удаляя излишки. Толщина покрытия должна быть равна на всей площади нанесения.

3. **Финишное выравнивание:**

Поверхность должна быть гладкой и ровной. Для этого пройдитесь по ней снова с гладилками. Убедитесь, что покрытие плотно прилегает к основанию. После заглаживания поверхность необходимо прикатать строительным валиком.

Завершение укладки

1. **Сушка покрытия:**

Оставьте покрытие для набора прочности на 24 часа (в зависимости от температуры и влажности воздуха). После этого покрытие полностью готово к эксплуатации.

2. **Проверка готовности:**

Проверьте поверхность на прочность и отсутствие дефектов. Убедитесь, что покрытие полностью затвердело и готово к эксплуатации.

Дополнительные рекомендации

- Работы должны проводиться при температуре не ниже +10°C и не выше +30°C.
- Избегайте укладки покрытия в дождливую или слишком влажную погоду.
- В процессе работы используйте защитные перчатки для предотвращения контакта с клеем.
- Инструмент для нанесения резинового покрытия можно смочить в скипидаре, чтобы избежать прилипание к нему резиновой крошки.